

Assembly instruction Series N No. 27285

Tools and materials required:

Small saw : SUHNER 74 _Z-0-0-12
 Knife or razor blade
 Scissors, file
 Crimp tool (see table)



Straight connector for flexible cables

Cable entry: SUHNER Full Crimp

Connector types: (e.g.)

24_N-50-7-31

This connector is supplied in 3 parts.	Suitable cable:	LMR 400
	Centre contact:	cavity 4
	Braid:	cavity D
	Crimp tool:	4 D

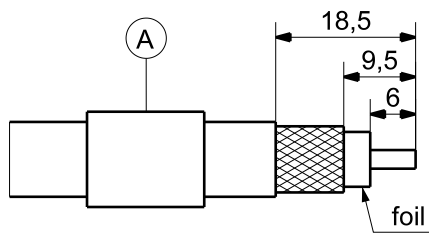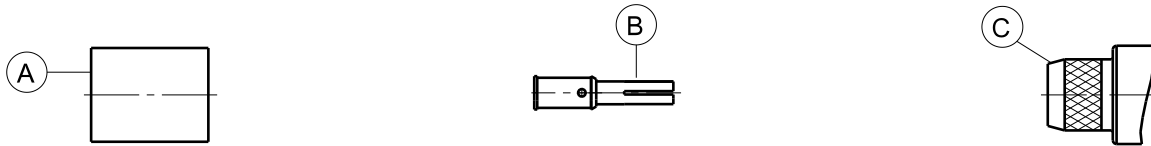


Slide ferrule A onto cable.


Prepare cable according to diagram. Do not remove foil.

CAUTION: Do not damage braid, dielectric, foil and inner conductor of cable!

CAUTION: Fore-part of cable dielectric has to be cleaned and free of flitters!

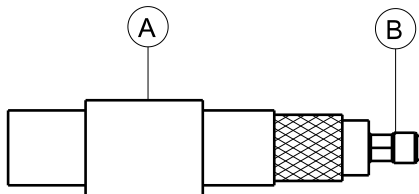


Push contact B over inner conductor of cable to abut cable dielectric and crimp.

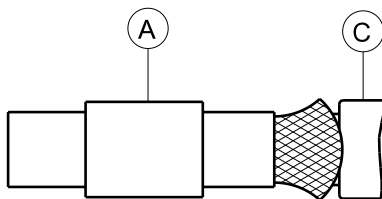

Splay out braid.

Insert centre contact B into connector body C as far as stop. Ensure that braid lies above the crimp neck and the foil enters the body C.

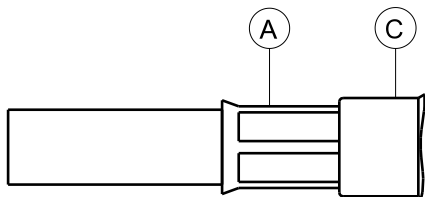

Slide ferrule A over braid

and crimp as close to connector body C as possible.

SUHNER's skilled staff and specialised equipment are available to carry out complete R.F. lead-assembly on your behalf. We mount your connectors on cables at economic prices! Please contact our representative for further details of this service.



HUBER + SUHNER AG CH-9100 HERISAU

Deutscher Text: siehe Rückseite

Montageanleitung

Serie N

Nr. 27285

Benötigte Hilfsmittel:

Kleine Metallsäge : SUHNER 74_Z-0-0-12
Messer oder Rasierklinge
Schere, kleine Feile
Klemmwerkzeug (siehe Tabelle)





Gerader Verbinder für flexible Kabel

Kabeleinführung: SUHNER Voll-Klemmung

Verbinder Typen: (z.B)

24_N-50-7-31

Dieser Verbinder wird in 3 losen Teilen geliefert.	Geeignete Kabel:	LMR 400
	Innenleiter:	Aussparung 4
	Aussenleiter:	Aussparung D
	Klemmwerkzeug:	4 D

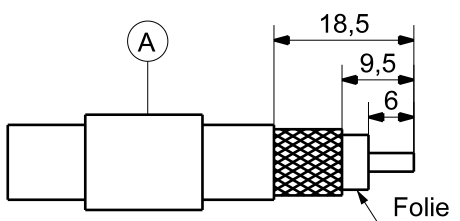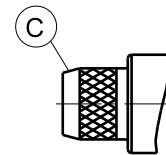  


Hülse A auf das Kabel schieben.


Kabel gemäss Figur abisolieren. Folie nicht entfernen.

ACHTUNG: Innenleiter, Abschirmung, Folie und Dielektrikum nicht beschädigen.

ACHTUNG: Stirnfläche von Kabel dielektrikum muss sauber und flitterfrei sein!

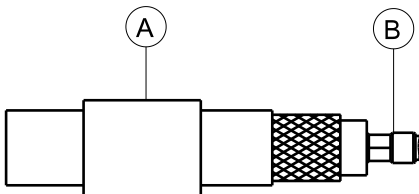


Innenleiter B über Kabelinnenleiter schieben und mit entsprechendem Werkzeug klemmen.

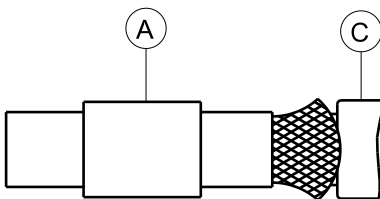

Abschirmung leicht aufspreizen.

Vorbereitetes Kabel in Gehäuse C bis zum Anschlag einführen.

Abschirmung muss über und Folie muss unter dem Klemmhals liegen.

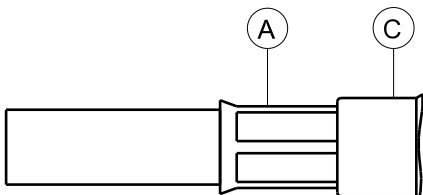

Hülse A über Abschirmung schieben und möglichst nahe am Gehäuse C klemmen.

SUHNER verfügt über gut ausgebildete Fachkräfte und rationelle Einrichtungen zur Herstellung kompletter HF-Verbindungsleitungen. Wir montieren Ihre Verbinder zu wirtschaftlichen Preisen! Wenden Sie sich an unsere Vertreter.



HUBER + SUHNER AG CH-9100 HERISAU

for English text see overleaf