


Assembly instruction Series SHV 0000832368

Old instruction No. 03092



Connector type: (e.g)	21_SHV-50-3-1, 24_SHV-50-3-1, 25_SHV-50-3-2	Inner conductor contact:	Crimped (Cavity 2)
Suitable cables: (e.g)	RG_58	Outer conductor contact:	Crimped (Cavity B)

Parts list connector:

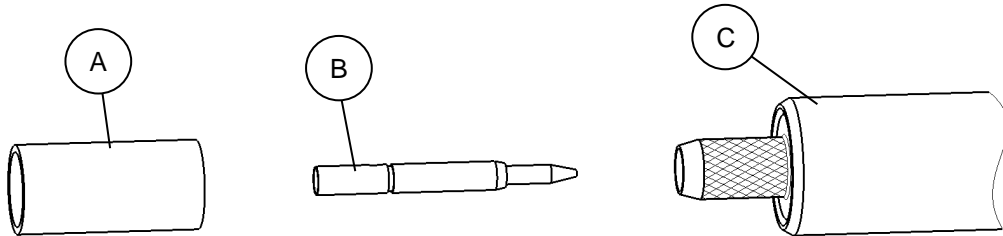

Assembly steps:

Picture	Process	Feature / Check	Tools required
	<p>Slide ferrule A onto cable.</p> <p>Prepare cable according to diagram.</p>	<p>Do not damage braid, dielectric and inner conductor of cable.</p>	<p>Stanley blade scissors</p>
	<p>Push contact B over inner conductor of cable and crimp.</p>	<p>Contact B flush to dielectric.</p>	<p>Crimp tool : Cavity 2 For large crimp tool and table press use insert 76 Z-0-3-1. For small crimp tool use insert 76 Z-0-3-51</p>
	<p>Splay out braid and insert contact B into body C, until contact pin engages perceptibly.</p>	<p>Ensure that braid lies above crimp neck.</p>	
	<p>Slide ferrule A over braid and crimp.</p>	<p>Crimp as close to connector body C as possible.</p>	<p>Crimp tool : Cavity B For large crimp tool and table press use insert 76 Z-0-3-1. For small crimp tool use insert 76 Z-0-3-51</p>

The cable assembly of R.F. connectors can only be done by well trained assembly staff and suitable assembly equipment. Huber+Suhr's skilled staff and specialised equipment are available to carry out complete R.F. lead-assembly on your behalf. We mount your connectors on cables at economic prices! Please contact our representative for further details of this service.


Revision	A
Date	01.11.2018
Initiator	4726/Bom

Deutscher Text: siehe Rückseite



Verbinder-Typ: (z.B.)	21_SHV-50-3-1, 24_SHV-50-3-1, 25_SHV-50-3-2	Innenleiter Kontaktierung:	Geklemmt (Ausparung 2)
Geeignete Kabel: (z.B.)	RG_58	Aussenleiter Kontaktierung:	Geklemmt (Ausparung B)

Stückliste Verbinder:

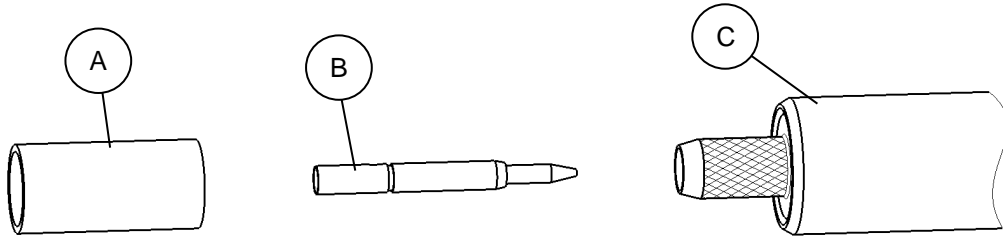

Montage Schritte:

Bild	Prozess	Merkmal / Prüfung	Werkzeuge
	<p>Hülse A auf das Kabel schieben.</p> <p>Kabel gemäss Figur abisolieren.</p>	<p>Innenleiter, Dielektrikum und Abschirmung nicht beschädigen.</p>	<p>Stanley Messer Schere</p>
	<p>Kontakt B über Innenleiter schieben und klemmen.</p>	<p>Kontakt B bündig zum Dielektrikum.</p>	<p>Klemmeinsatz : Ausparung 2 Für grosse Zange und Tischpresse Einsatz 76 Z-0-3-1 Für kleine Zange Einsatz 76 Z-0-3-51</p>
	<p>Abschirmung aufspreizen und Kontakt B in Gehäuse C einführen, bis Innenleiterkontakt spürbar einrastet.</p>	<p>Abschirmung muss über dem Klemmhals liegen.</p>	
	<p>Hülse A über Abschirmung schieben und klemmen.</p>	<p>Hülse A so nahe am Gehäuse C wie möglich.</p>	<p>Klemmeinsatz : Ausparung B Für grosse Zange und Tischpresse Einsatz 76 Z-0-3-1 Für kleine Zange Einsatz 76 Z-0-3-51</p>

Die Montage von HF-Verbindern kann nur durch geschultes Personal, das über die richtige Ausrüstung verfügt, erfolgen. Huber+Suhr verfügt über ausgebildete Fachkräfte und rationelle Einrichtungen zur Herstellung kompletter HF-Verbindungsleitungen. Wir montieren Ihre Verbinder zu wirtschaftlichen Preisen! Wenden Sie sich an unsere Vertreter.

Version	A
Datum	01.11.2018
Erstellt	4726/Bom