

Assembly instruction Series BNC B No. 9068

Tools and materials required:

Stanley blade
Scissors
Crimp tool (see table below)

Straight connectors for flexible cable

Cable entry: SUHNER Full-Crimp

Connector types: (e. g.)

11 BNC-50-1-5c	11 BNC-50-2-13c	11 BNC-50-2-16c
21 BNC-50-1-4c	21 BNC-50-2-9c	
	24 BNC-50-2-13c	

This connector is supplied in 3 parts

Suitable cables e. g.:

Centre contact:

Braid:

Crimp tool:

RG 196 A/U

cavity 1

cavity A

1, 2, A (red)

RG 188 A/U

cavity 1

cavity A




1, 2, A (red)

G 01130 HT *1

cavity 1

cavity A

  1, 2, A (red)

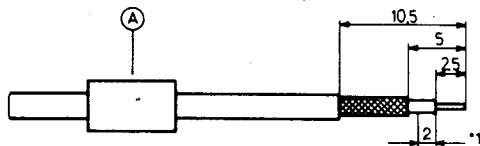


Slide ferrule A onto cable.


Prepare cable according to diagram.

CAUTION: Do not damage braid, dielectric and inner conductor of cable.


*1 Remove semi conducting layer 2 mm towards braid.

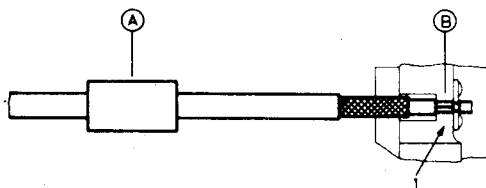

Push contact B over inner conductor of cable to abut cable dielectric and crimp with insert 1.

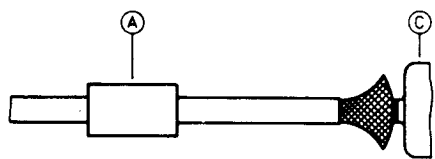


Splay out braid and insert cable in connector body C. Ensure that braid lies above the crimp neck.

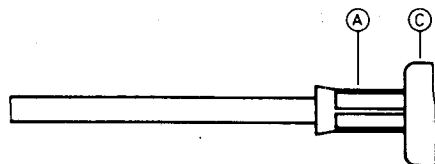

Slide ferrule A over braid

 and crimp as close to connector body C as possible.



SUHNER's skilled staff and specialised equipment are available to carry out complete R. F. lead-assembly on your behalf. We mount your connectors on cables at economic prices! Please contact our representative for further details of this service.



HUBER+SUHNER LTD. CH-9100 HERISAU

Deutscher Text: siehe Rückseite

Benötigte Hilfsmittel:
 Stanley-Messer
 Schere
 Klemmwerkzeug (siehe Tabelle)

Gerade Verbinder für flexible Kabel





Kabeleinführung: SUHNER Voll-Klemmung

Verbinder-Typen: (z. B.)


11 BNC-50-1-5c	11 BNC-50-2-13c	11 BNC-50-2-16c
21 BNC-50-1-4c	21 BNC-50-2-9c	
	24 BNC-50-2-13c	

Dieser Verbinder wird in 3 losen Teilen geliefert


Geeignete Kabel:	RG 196 A/U	RG 188 A/U	G 01130 HT *1
Innenleiter:	Aussparung 1	Aussparung 1	Aussparung 1
Aussenleiter:	Aussparung A	Aussparung A	Aussparung A
Klemmwerkzeug:	1, 2, A (rot)	1, 2, A (rot)	1, 2, A (rot)

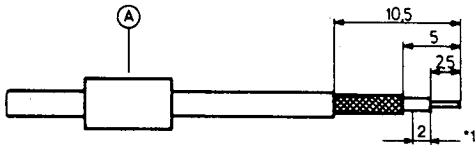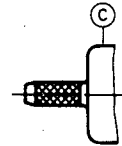  


Hülse A auf das Kabel schieben.
 Kabel gemäss Figur abisolieren.
ACHTUNG: Abschirmung, Dielektrikum und Innenleiter nicht beschädigen!
 *1 Halbleiterschicht ca. 2 mm zurückschneiden.

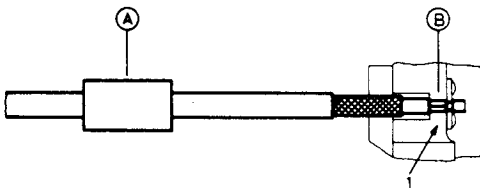

Kontakt B über Kabelinnenleiter bis zum Dielektrikum stossen und mit Einsatz 1 klemmen.

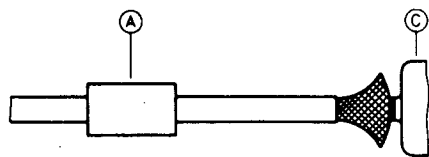

Abschirmung leicht aufspreizen und Kabel in Gehäuse C einführen.
 Abschirmung muss über Klemmhals liegen.

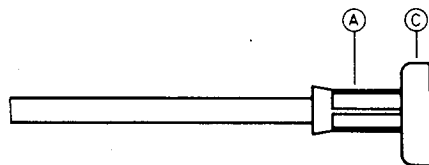

Hülse A über Abschirmung schieben und möglichst nahe am Gehäuse C klemmen.

SUHNER verfügt über gut ausgebildete Fachkräfte und rationelle Einrichtungen zur Herstellung kompletter HF-Verbindungsleitungen. Wir montieren Ihre Verbinder zu wirtschaftlichen Preisen! Wenden Sie sich an unsere Vertreter.



HUBER+SUHNER AG

CH-9100 HERISAU

for English text see overleaf